



تقرير فحص البضاعة قبل الشحن

النسخة العامة الكاملة • جميع بيانات الفحص غير الحساسة

30 صفحة تشمل النتائج والملاحظات والاختبارات والقياسات والأدوات والمرفقات وجميع صور الفحص الصالحة للنشر.

نوع الفحص

فحص ما قبل الشحن

النتيجة النهائية

غير مجتاز

العينة

50 من أصل 1,660 وحدة

تاريخ الفحص

3 أغسطس 2026

حجبت هوية المصنع والمورد والعنوان والإحداثيات وأرقام المعاملات والأشخاص فقط.

المعلومات العامة والملخص التنفيذي

جميع البيانات التشغيلية المتاحة بعد حجب هوية المصنع والمورد وموقع الفحص.

حالة الإنتاج	الكمية	الوجهة	المنتج
مكتمل 100%	1,660 وحدة	المملكة العربية السعودية	لقافة حماية أرضيات EVA
النتيجة	إعادة الفحص	مرجع الفحص	العينة
غير مجتاز	لا	ANSI/ASQ Z1.4-2013	50 وحدة

قرار الفحص

تجاوزت العيوب الرئيسية والثانوية حدود القبول، وفشل اختبار التصاق الطباعة. يوصى بالتصحيح وإعادة الفحص قبل دفع **غير مجتاز** الرصيد والشحن.

ملخص أقسام الفحص

القسم	النتيجة
الكمية	ناجح بشروط
علامات الشحن والتصاميم والملصقات	معلق
الباركود	غير منطبق
كرتون التصدير	معلق
التغليف الداخلي	غير منطبق
أبعاد المنتج	معلق
الوزن الصافي	معلق
مطابقة المواصفات والطلب	معلق
الفحص البصري والاختبارات	فشل
متطلبات العميل الخاصة	معلق

خطة أخذ العينات ونتيجة AQL

خطة فحص عشوائية للعينات المنتهية وفق مرجع ANSI/ASQ Z1.4-2013.

الخطة	التصنيف	حد القبول	المكتشف	النتيجة
Fixed = 50	حرج	0	0	ناجح
AQL 1.0	رئيسي	1	3	فشل
AQL 2.5	ثانوي	3	6	فشل

العيوب الحرجة

0

العيوب الرئيسية

3

العيوب الثانوية

6

معدل العيوب

18%

تفصيل العيوب العامة

وصف العيب	العدد	التصنيف
التصاق غير سليم للسطح	2	رئيسي
سوء نسج واضح على السطح	1	رئيسي
تلف في طبقة EVA السفلية	1	ثانوي
نسيج ضعيف أو غير منتظم	4	ثانوي
خيوط مسحوبة على السطح	1	ثانوي

اكتشفت 9 وحدات معيبة من أصل 50. يحتسب العيب الأعلى خطورة مرة واحدة لكل وحدة معيبة.

الملاحظات الخاصة - الجزء الأول

بنود تتطلب تأكيد العميل أو إجراء تصحيحي قبل اعتماد الشحن.

تجاوز حدود القبول

اكتشفت 3 عيوب رئيسية و6 عيوب ثانوية في عينة من 50 وحدة، متجاوزة حدود AQL.

1

فشل التصاق الطباعة

فشل اختبار شريط 3M على الشعار المطبوع لثلاث عينات، بينما كان اختبار الاحتكاك مرضياً.

2

غياب المراجع المعتمدة

بقيت العبوة والأبعاد والأوزان معلقة لعدم توفر عينة اعتماد وفاتورة أولية ومراجع مقارنة مكتملة.

3

الحواف والنسيج

لوحظ تآكل حواف وانفصال خيوط وعدم انتظام النسيج على الوحدات المختارة.

4

طبقة EVA السفلية

ظهرت حفر فقاعات هواء غائرة بأحجام مختلفة في الطبقة السفلية لجميع العينات المختارة.

5

الملاحظات الخاصة والعامة

استكمال جميع البنود الخاصة وملاحظات المراقبة الواردة في التقرير.

6 بقع الحبر والطباعة

6

رصدت بقع حبر وطباعة ضعيفة على 8 وحدات من أصل 50 وحدة مختارة.

7 اختلاف أبعاد العبوة

7

خرجت أبعاد عبوة واحدة عن الحدود الواردة في قائمة التعبئة.

8 اختبارات الشد والتمزق

8

لم تتوفر معدات متخصصة؛ أظهر السحب اليدوي البصري بالموقع نتيجة مقبولة.

9 علامات الشحن

9

لم تطبق علامات الشحن على العبوات الخارجية وقت الفحص.

إعادة التعبئة

OBS-1

عند مغادرة المفتش لم تبدأ إعادة تعبئة جميع العينات التي خضعت للفحص.

عزل المنتجات المعيبة

OBS-2

عزلت الوحدات المعيبة المختارة ولم تصلح داخل موقع الفحص.

تحذير الأكياس

OBS-3

الأكياس مزودة بفتحات تهوية أمان، لكن لم تطبق عليها ملصقات تحذيرية.

أرقام اللغات

OBS-4

لم يعثر على أرقام لغات أو أرقام تسلسلية على العبوات.

الباركود

OBS-5

بيانات الباركود غائبة عن المنتج والعبوة الخارجية.

الفيديوهات

OBS-6

توجد ملفات فيديو لتفاصيل المنتج والطول والاحتكاك ومقاومة الماء ضمن ملحق الأصل.

الإجراء المقترح

إرسال قائمة التصحيح للمصنع، استلام أدلة المعالجة، ثم تنفيذ إعادة فحص قبل اعتماد الرصيد والشحن.

الكمية والعلامات والتغليف

تفاصيل الوحدات المكتملة والعينة وعلامات الشحن والباركود والعبوة الخارجية.

الكمية وأخذ العينات

النتيجة	العينة	كراتين مفتوحة	المكتمل	المطلوب	قطع/كرتون
ناجح بشروط	50	50	1,660 / 100%	1,660	1

العلامات والباركود

الباركود	علامات الشحن	الصندوق الداخلي	ملصقات المنتج	النتيجة
غير منطبق/غائب	غير مطبوعة	غير منطبق	ناجح	معلق

العبوة الخارجية

الأبعاد المرجعية	الأبعاد الفعلية	الوزن الفعلي	طريقة الإغلاق	الحالة
17 × 24 × 118 سم	17.8 × 26.7 × 117 سم	7.70 / 7.75 كجم	شريط لاصق	معلق

ملاحظات القسم

- لم تعثر أرقام لفات أو أرقام تسلسلية على العبوات وقت الفحص.
- لم تطبع علامات الشحن على العبوات الخارجية للوحدات المفحوصة.
- لم تتوفر بيانات باركود على المنتج أو العبوة الخارجية.
- خرجت أبعاد عبوة واحدة عن الحدود الواردة في قائمة التعبئة.
- التغليف الداخلي المنفصل غير مستخدم لهذا المنتج.

الأبعاد والوزن والمواصفات

القياسات الفعلية لثلاث عينات؛ المقارنة النهائية معلقة لعدم توفر مرجع اعتماد كامل.

قياسات المنتج

العينه	الطول	العرض	السماكة
العينه 1	2090 سم	117.3 سم	0.151 سم
العينه 2	2140 سم	117.1 سم	0.150 سم
العينه 3	2080 سم	117.1 سم	0.152 سم

الوزن الصافي

العينه 1	العينه 2	العينه 3
7.70 كجم	7.65 كجم	7.80 كجم

مطابقة المواصفات والمراجع

المواصفات	الفاتورة الأولية	أمر الشراء	العينه المعتمدة	النتيجه
معلق	غير متوفرة للمقارنة	غير متوفر للمقارنة	غير متوفرة	معلق

سبب التعليق

لم تتوفر عينه اعتماد ومواصفات مرجعية وفاتورة أولية مكتملة للمقارنة. لذلك سجلت الأبعاد والوزن كما ظهرت ميدانيا دون إصدار حكم مطابقة نهائي، إضافة إلى ملاحظة اختلاف أبعاد عبوة واحدة عن قائمة التعبئة.

نتائج قائمة الفحص الميداني

كل بنود القائمة ونتيجتها وحجم العينة كما نفذت في الموقع.

بند الفحص	العينة	النتيجة
فحص قائمة الأجزاء	غير متاح	غير منطبق
فحص العبوة والتغليف	50	ناجح
فحص دليل التعليمات	غير متاح	غير منطبق
فحص وزن المنتج	3	معلق
التحقق من مواصفات العمل	1	معلق
اختبار التصاق الطباعة/الطلاء	3	فشل
اختبار التحميل	3	ناجح
اختبار الرائحة	13	ناجح
فحص الاستخدام العملي	3	ناجح
اختبار سقوط الكرتون	غير متاح	غير منطبق
فحص الملحقات والتركيب	غير متاح	غير منطبق
فحص الباركود/QR	غير متاح	غير منطبق
اختبار الوظيفة	50	ناجح
اختبار احتكاك اللون	3	ناجح
فحص الأبعاد	3	معلق
فحص المظهر العام	50	41 ناجح / 9 فشل
فحص محتوى الرطوبة	غير متاح	غير منطبق
فحص العلامات	50	معلق

السبب الحاسم للرفض: 3 عيوب رئيسية و 6 ثانوية، مع فشل اختبار التصاق الطباعة على ثلاث عينات.

معايير وطرق الاختبارات

تلخيص أصلي للمعايير العامة الواردة في بروتوكول الفحص، دون نسخ النص الإجرائي المطول.

العبوة

مراجعة سلامة النقل والإغلاق والنظافة والملصقات وعدم وجود جواف حادة أو عفن أو أجسام غريبة.

الوزن

تسجيل الوزن الصافي ومقارنته بالمرجع عند توفره؛ بقي الحكم معلقا لغياب المرجع المعتمد.

مواصفات العميل

مقارنة العينة بالمواصفات وقائمة التعينة والعينة المعتمدة؛ أي اختلاف يسجل للمراجعة.

التصاق الطباعة

تطبيق شريط 3M على الطباعة لمدة محددة ثم سحبه بزاوية فحص؛ التقشر أو فقد الطباعة يعد فشلا.

التحميل

تطبيق حمل مناسب والتأكد من عدم الكسر أو التشوه أو انفصال الأجزاء واستمرار الوظيفة.

الرائحة

فحص الرائحة عند الفتح وبعد التهوية؛ عدم رصد رائحة غير طبيعية في العينات المختبرة.

الاستخدام العملي

تشغيل المنتج وفق الاستخدام المتوقع والتأكد من عدم ظهور تلف أو تعطل أثناء الاختبار وبعده.

احتكاك اللون

فرك السطح بقطعة قماش جافة ورطبة ومراجعة انتقال اللون أو تدهور الطباعة.

الوظيفة

فحص الاستخدام الأساسي للوحدات المختبرة؛ اجتازت جميع العينات الخمسون الفحص الوظيفي.

مقاومة الماء

تعرض السطح للماء ومراقبة الأداء والطبقات؛ النتيجة الميدانية ناجحة.

السحب والتمزق

لم تتوفر معدات متخصصة؛ أجري سحب يدوي مرجعي وكانت النتيجة البصرية مقبولة.

السقوط والتركيب

معايير ISTA وتجميع الملحقات كانت ضمن البروتوكول العام لكنها غير منطبقة على المنتج المفحوص.

الباركود والرموز

فحص القراءة والموقع عند وجود الرموز؛ لم تتوفر بيانات باركود للتطبيق على هذه الشحنة.

العلامات التنظيمية

قوائم CE وWEEE والبطاريات موجودة في البروتوكول العام وسجلت غير منطبقة على هذا المنتج.

الأدوات والمرفقات والخلاصة

سجل الأدوات المعايير وملفات الفيديو المرتبطة بالفحص ثم القرار النهائي.

أدوات القياس والمعايرة

الأداة	تاريخ المعايرة	الحالة
كالبر	26 فبراير 2026	موافق
جهاز قياس رطوبة	2 مارس 2026	موافق
دينامومتر	26 فبراير 2026	موافق
شريط قياس	28 فبراير 2026	موافق
كالبر رقمي للسماكة	26 فبراير 2026	موافق

ملفات الفيديو المرفقة بالأصل

اسم الملف	الحجم
تفاصيل المنتج	47.21 MB
قياس طول المنتج	54.52 MB
اختبار الاحتكاك	14.14 MB
اختبار مقاومة الماء	44.31 MB

الخلاصة: غير مجتاز

لا ينصح بدفع الرصيد المتبقي أو اعتماد الشحن قبل معالجة العيوب وإثبات التصحيح ثم تنفيذ إعادة فحص. نجاح بعض الاختبارات لا يلغي تجاوز حدود AQL أو فشل التصاق الطباعة.

تنبيه: النتائج تخص العينات العشوائية في وقت الفحص ولا تعفي المورد من التزاماته التعاقدية المتعلقة بالجودة والكمية والمطابقة والعيوب الظاهرة أو الخفية.

فهرس الأدلة المصورة والخصوصية

تتضمن الصفحات التالية جميع الصور الصالحة للنشر من التقرير الأصلي بعد القص والتنقيح.

صور العيوب والملاحظات

36 صورة

تفاصيل الالتصاق والنسيج والحواف والخیوط وطبقة EVA والطباعة والتغليف.

صور المنتج والتغليف الفردي

12 صورة

نظرة عامة على اللقعة، العبوة الفردية، الطبقات والشكل النهائي.

صور القياسات والاختبارات

37 صورة

الوزن والطول والعرض والسماكة والاحتكاك والسحب والماء والوظيفة.

صور التجهيز والتكديس

10 صور

الوحدات المكتملة وترتيب المنتجات والاستعداد للفحص والشحن.

ما الذي يجب؟

اسم المصنع والمورد، العنوان والإحداثيات، رقم التقرير والطلب، أسماء المفتشين، أرقام الأدوات الداخلية، وجه شخص ظهر في إحدى الصور، وصورة واجهة المصنع. لم تحذف أي نتيجة فحص مرتبطة بهذه العناصر.

صور العيوب والملاحظات


ملحق مصور 1 من 19 - صور منقحة لحماية خصوصية العميل والمصنع.



صورة مرجعية للمنتج المفحوص



تفاصيل التصاق السطح

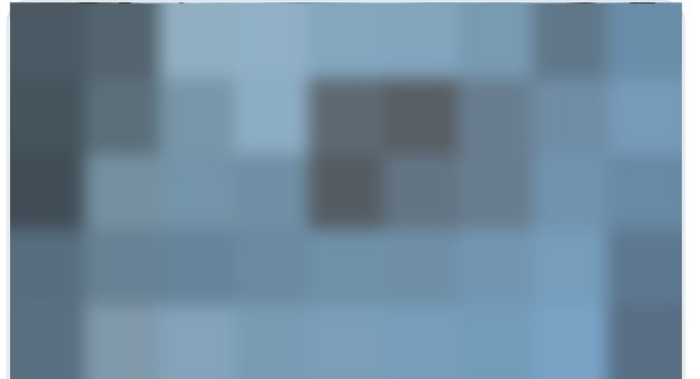

مظهر السطح والطباعة




منطقة الطباعة والنسيج



عزل عينات العيوب

صور العيوب والملاحظات

ملحق مصور 2 من 19 - صور منقحة لحماية خصوصية العميل والمصنع.

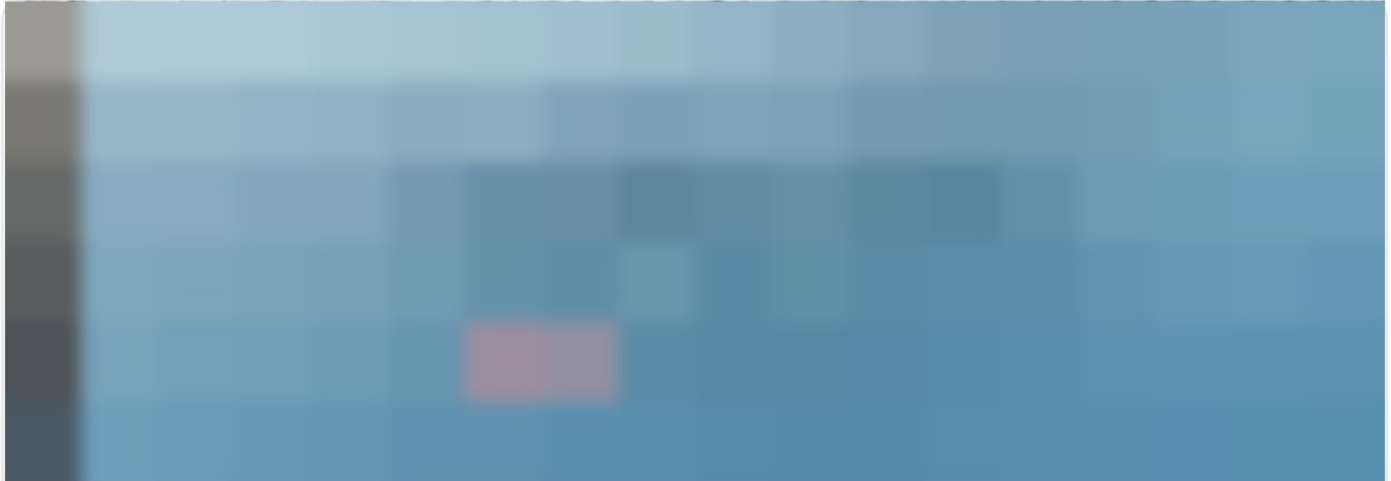

سوء نسج ظاهر



خيط مسحوب من السطح



نشوه في مظهر الطباعة



عدم انتظام الحبر



تفاصيل العلامة المطبوعة

صور العيوب والملاحظات

ملحق مصور 3 من 19 - صور منقحة لحماية خصوصية العميل والمصنع.




تآكل طاهر عند الحافة



تفاصيل تلف الحافة



أثر احتكاك على الطباعة

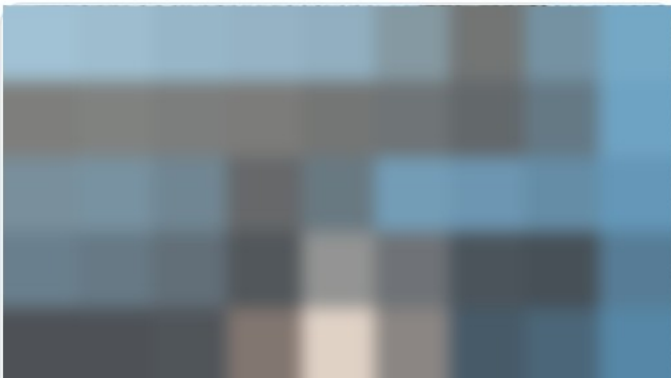


تفاوت مظهر السطح



انفصال خيوط عند الحافة

صور العيوب والملاحظات

ملحق مصور 4 من 19 - صور منقحة لحماية خصوصية العميل والمصنع.

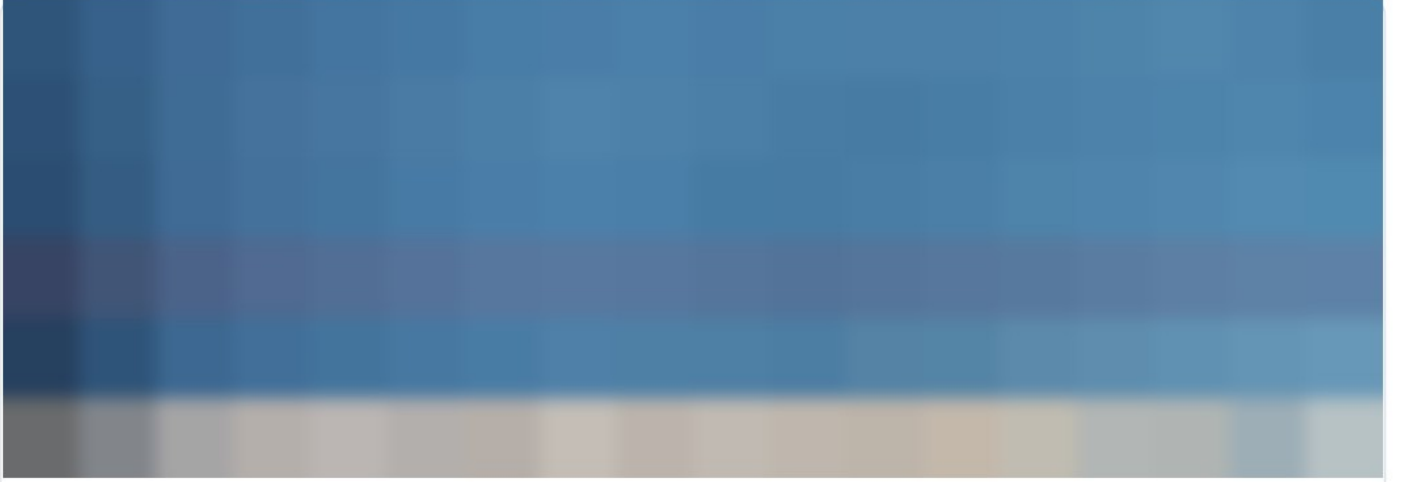

تفاصيل حافة غير منتظمة




وصلة نسيج غير متجانسة



منطقة نسيج ضعيفة



تفاوت واضح في النسيج

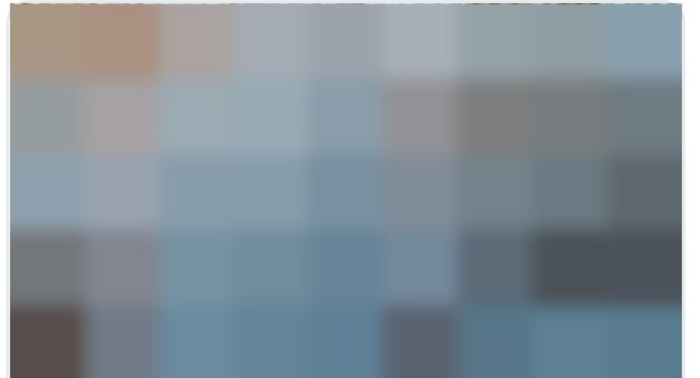


فحص منطقة الالتصاق

صور العيوب والملاحظات

ملحق مصور 5 من 19 - صور منقحة لحماية خصوصية العميل والمصنع.



حفر هوائية بطبقة EVA

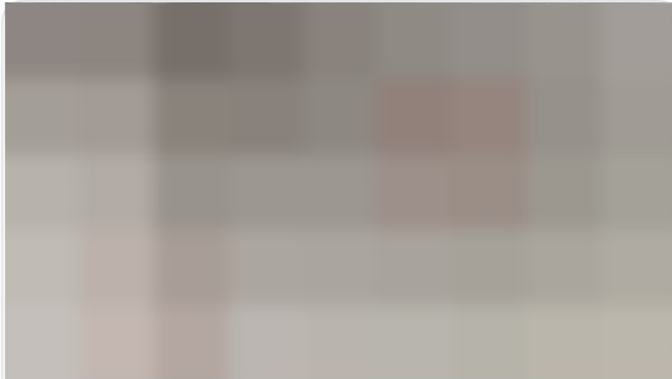

تفاصيل فقاعات الطبقة السفلية



عدة حفر هوائية




عيوب سطح EVA السفلية



بقعة حبر على الطباعة

صور العيوب والملاحظات

ملحق مصور 6 من 19 - صور منقحة لحماية خصوصية العميل والمصنع.

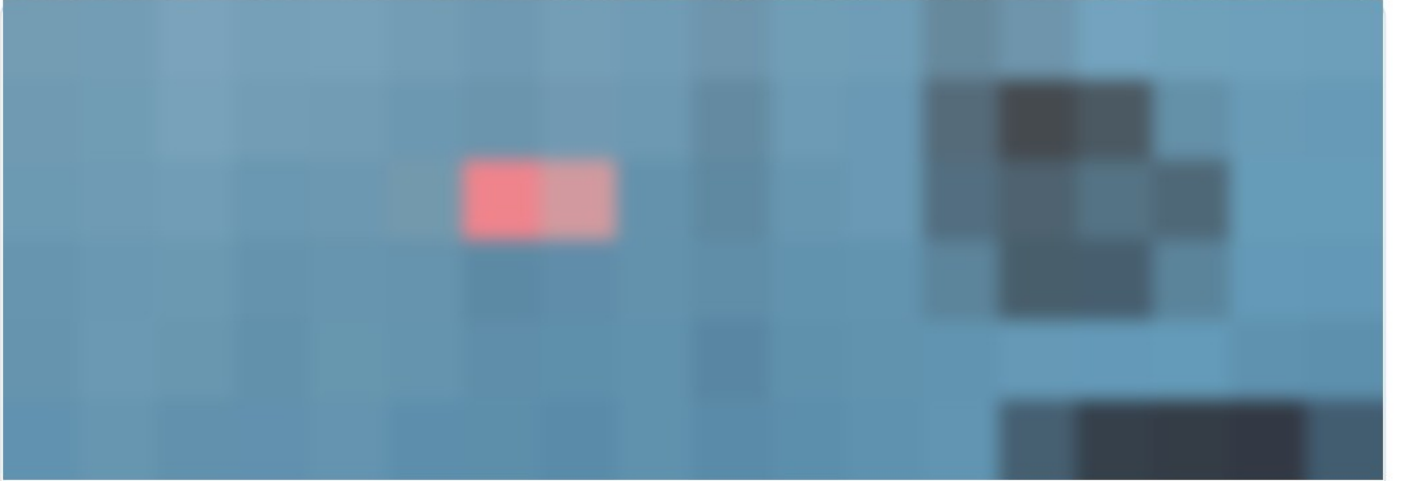

عدم انتظام الطباعة




أثر جبر ظاهر



تفاصيل جودة الطباعة



تفاوت في كثافة اللون

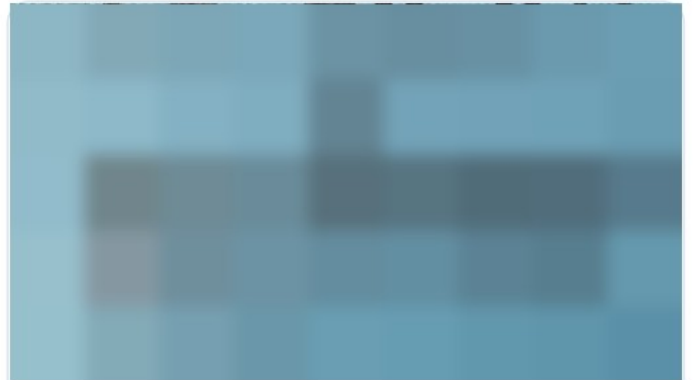

ملاحظة على حافة الطباعة

صور العيوب والملاحظات

ملحق مصور 7 من 19 - صور منقحة لحماية خصوصية العميل والمصنع.



منطقة طباعة غير متجانسة




أثر طباعة على النسيج



فحص يدوي للسطح



فحص يدوي للطبقات

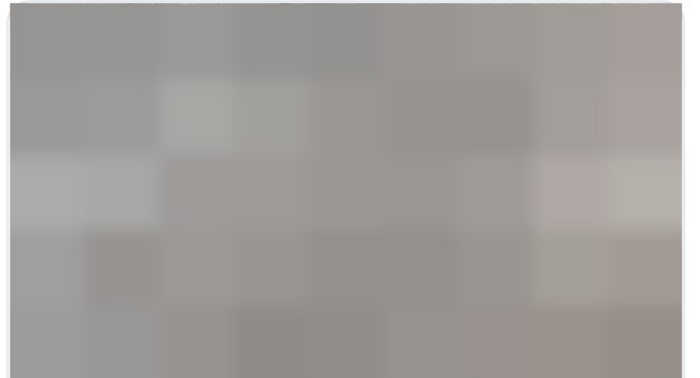

فتحات التهوية في الكيس

الأدلة المصورة

ملحق مصور 8 من 19 - صور منقحة لحماية خصوصية العميل والمصنع.




تفاصيل الطبقة السفلية والتغليف



المنتج داخل العبوة الفردية



طرف اللفة داخل الكيس

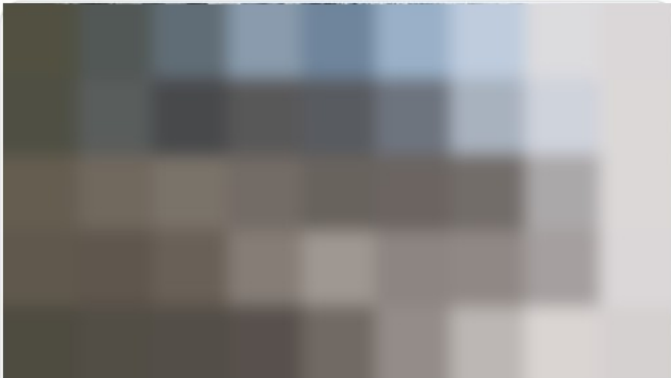

إغلاق العبوة الفردية



تفاصيل الطبقة السفلية

صور المنتج والتغليف

ملحق مصور 9 من 19 - صور منقحة لحماية خصوصية العميل والمصنع.




مادة التغليف والتهوية




المنتج بعد إخراجه من العبوة



قطاع جانبي للفة

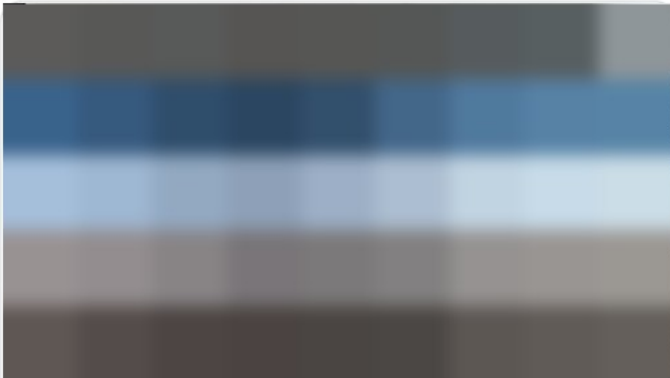

نظرة عامة بعد الفتح

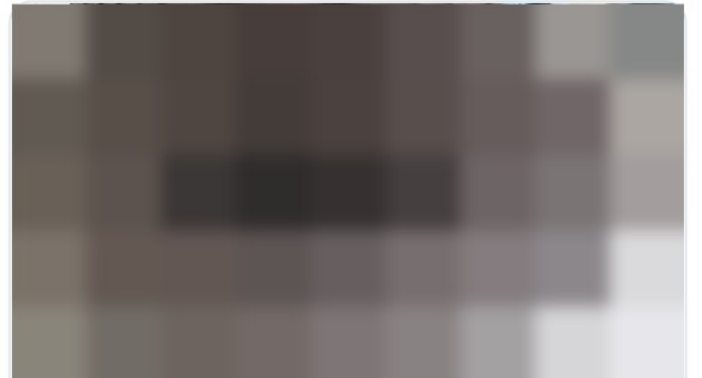

الوجه الخلفي للفة

الأدلة المصورة

ملحق مصور 10 من 19 - صور منقحة لحماية خصوصية العميل والمصنع.




الهوية المطبوعة على المنتج




تفاصيل حافة المنتج



طبقات المنتج والسطح

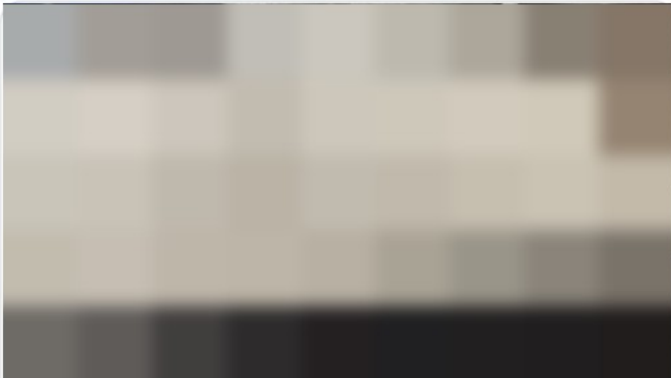

فرد المنتج لإجراء القياسات

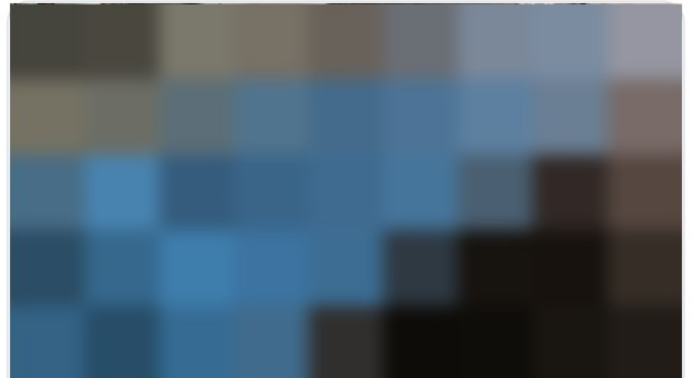

تجهيز اللفة للفحص

صور القياسات والاختبارات


ملحق مصور 11 من 19 - صور منقحة لحماية خصوصية العميل والمصنع.




مراجعة امتداد المنتج




تفاصيل الهوية المطبوعة

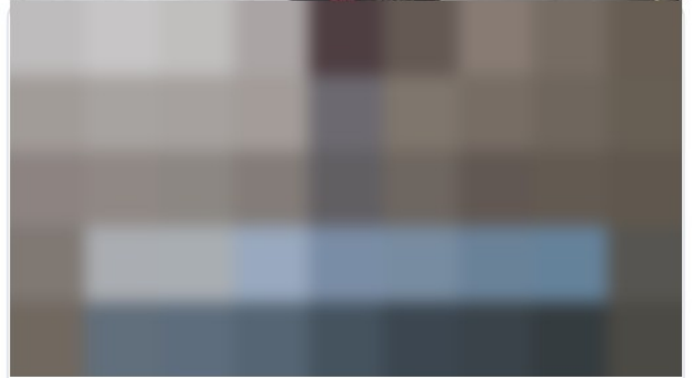

تسجيل وزن العينة

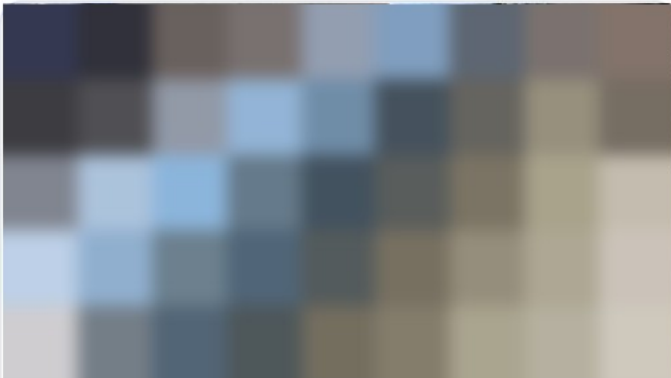

قياس العبوة واللفة

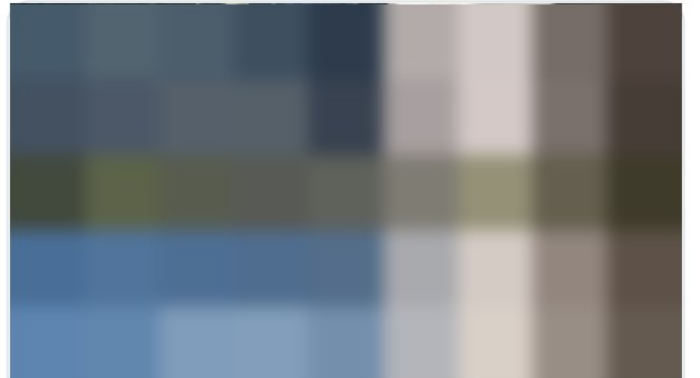


قياس الطول الخارجي

صور القياسات والاختبارات

ملحق مصور 12 من 19 - صور منقحة لحماية خصوصية العميل والمصنع.




قياس عرض العبوة

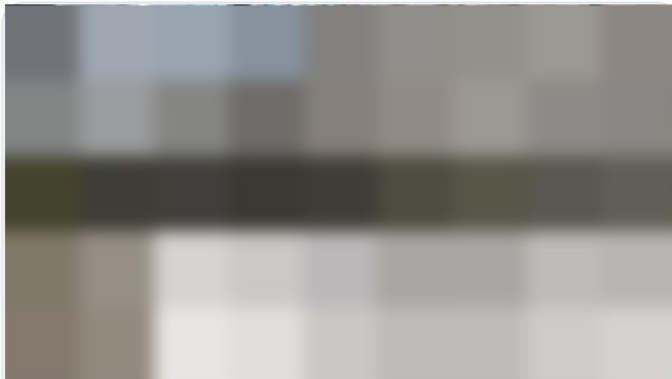

قياس قطر اللفة



قياس بعد رأسي

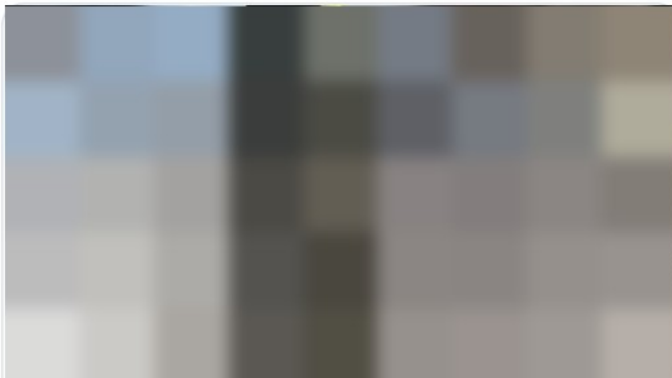

قياس قطر إضافي




تأكيد الوزن

صور القياسات والاختبارات

ملحق مصور 13 من 19 - صور منقحة لحماية خصوصية العميل والمصنع.



قياس طول المنتج

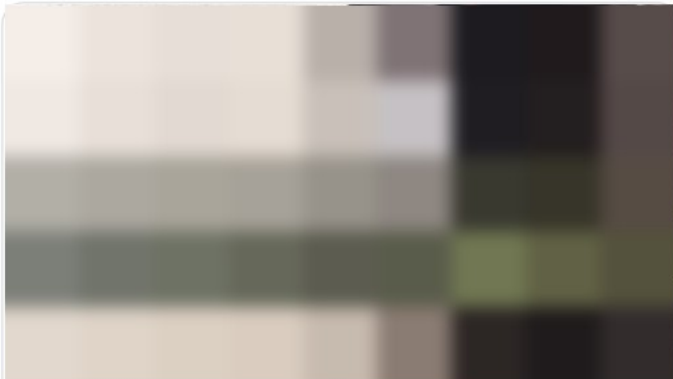

تجهيز اختبار التحميل



قياس عرض السطح




تجهيز الاختبار الوطيفي




قياس السماكة الرقمي

صور القياسات والاختبارات

ملحق مصور 14 من 19 - صور منقحة لحماية خصوصية العميل والمصنع.

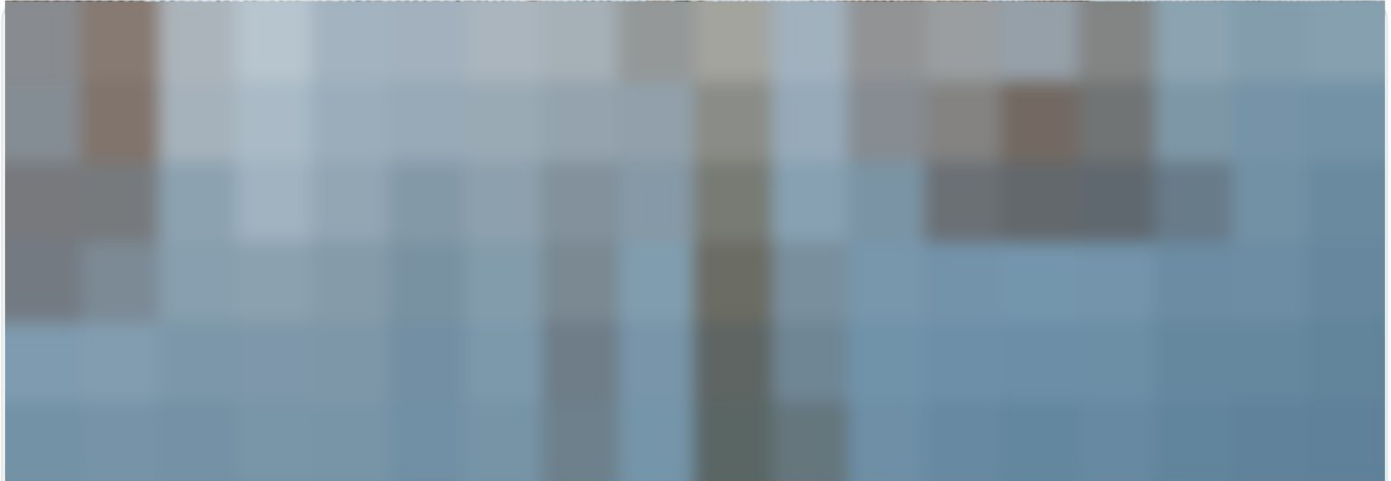

قياس السماكة بأداة معايرة

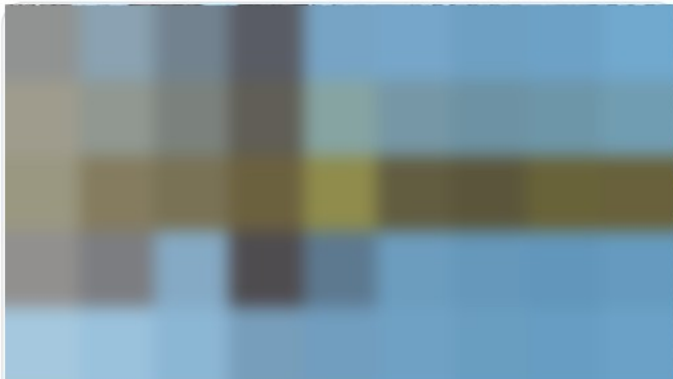


تفاصيل الشعار والسطح



قياس عرض منطقة الطباعة




قياس موضع العلامة

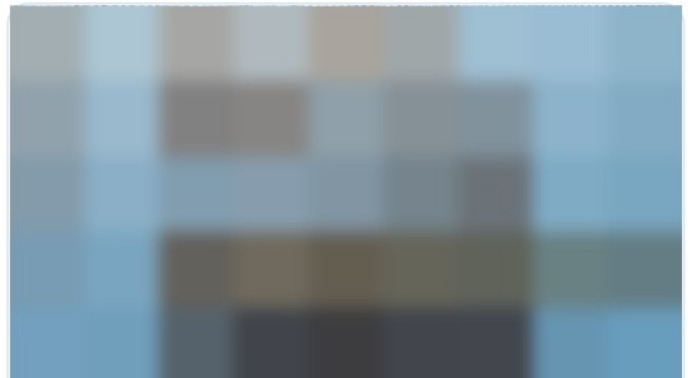


قياس طول العلامة

صور القياسات والاختبارات

ملحق مصور 15 من 19 - صور منقحة لحماية خصوصية العميل والمصنع.

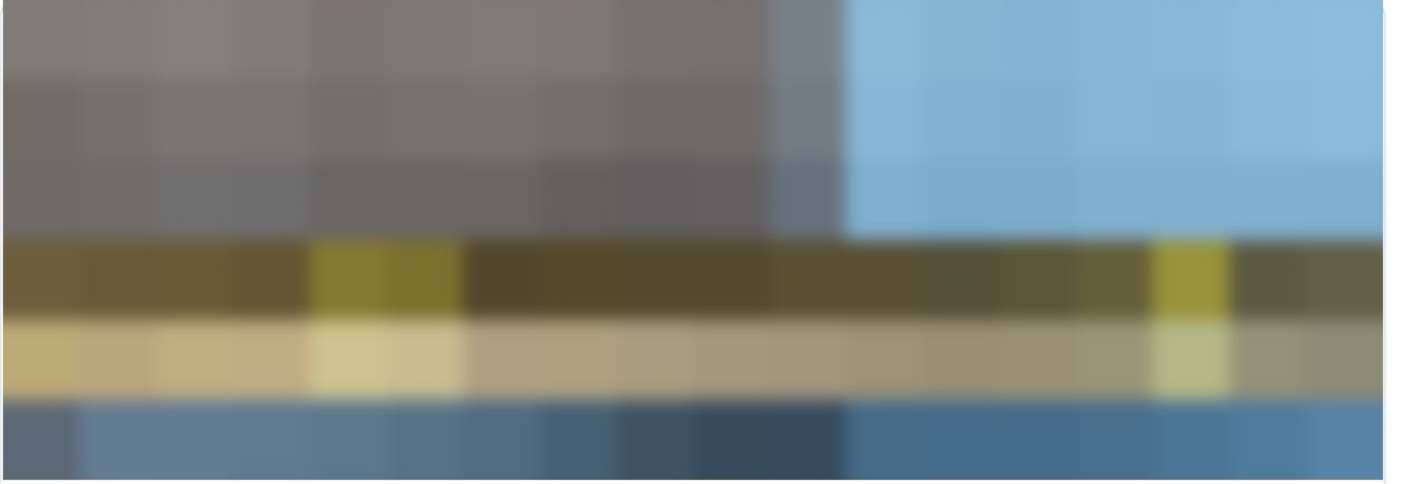

قياس فتحة أو جزء محدد

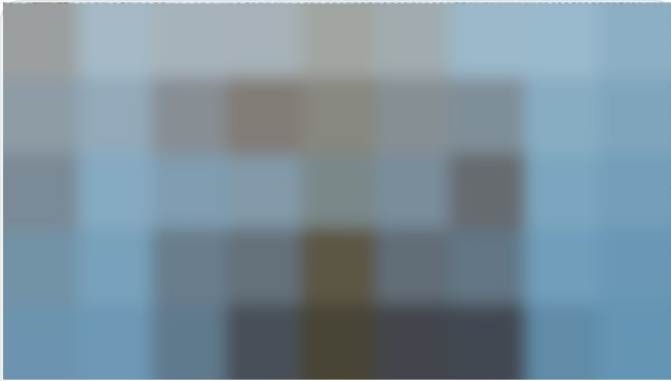

قياس امتداد الطباعة



قياس عرض العلامة



اختبار التصاق الطباعة



اختبار الشريط على السطح

صور القياسات والاختبارات

ملحق مصور 16 من 19 - صور منقحة لحماية خصوصية العميل والمصنع.



فحص الاحتكاك الجاف



فحص أثر الاحتكاك



مراجعة السطح بعد الاختبار




نتيجة اختبار اللون



فحص السحب اليدوي

صور القياسات والاختبارات

ملحق مصور 17 من 19 - صور منقحة لحماية خصوصية العميل والمصنع.

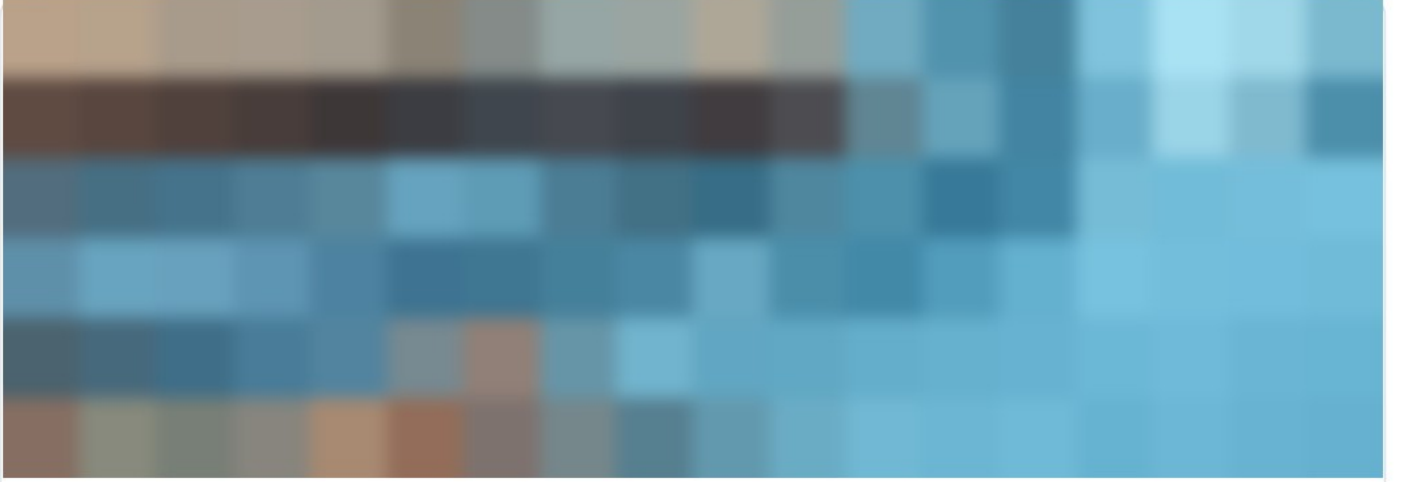

اختبار قوة السحب



اختبار مقاومة الماء



اختبار الاستخدام العملي



فحص المنتج بعد الاختبار



التقييم النهائي للعينة

صور التجهيز والتكديس

ملحق مصور 18 من 19 - صور منقحة لحماية خصوصية العميل والمصنع.




الوحدات المكتملة داخل موقع التجهيز




ترتيب المنتجات على الرفوف



حصص الوحدات الجاهزة

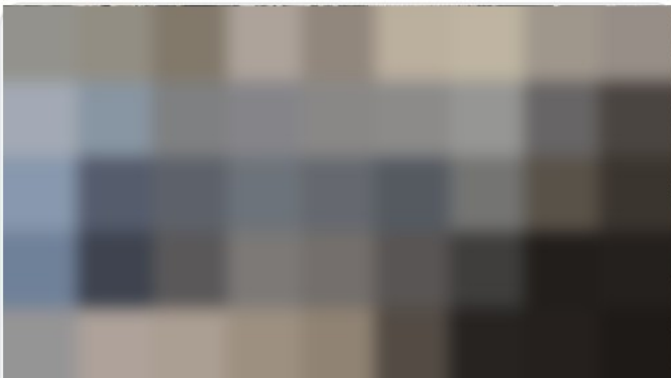


تكديس المنتجات للفحص

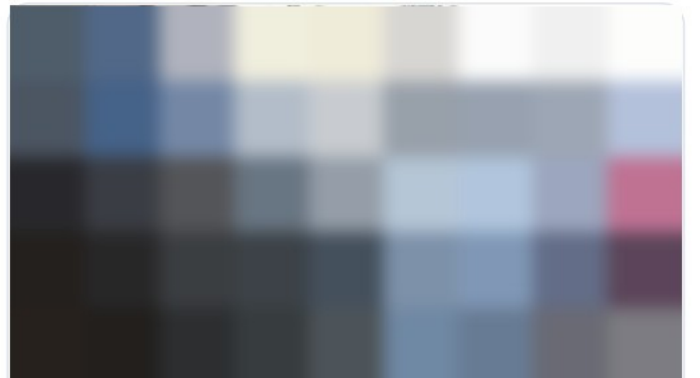

مراجعة صفوف المنتجات

صور التجهيز والتكديس

ملحق مصور 19 من 19 - صور منقحة لحماية خصوصية العميل والمصنع.

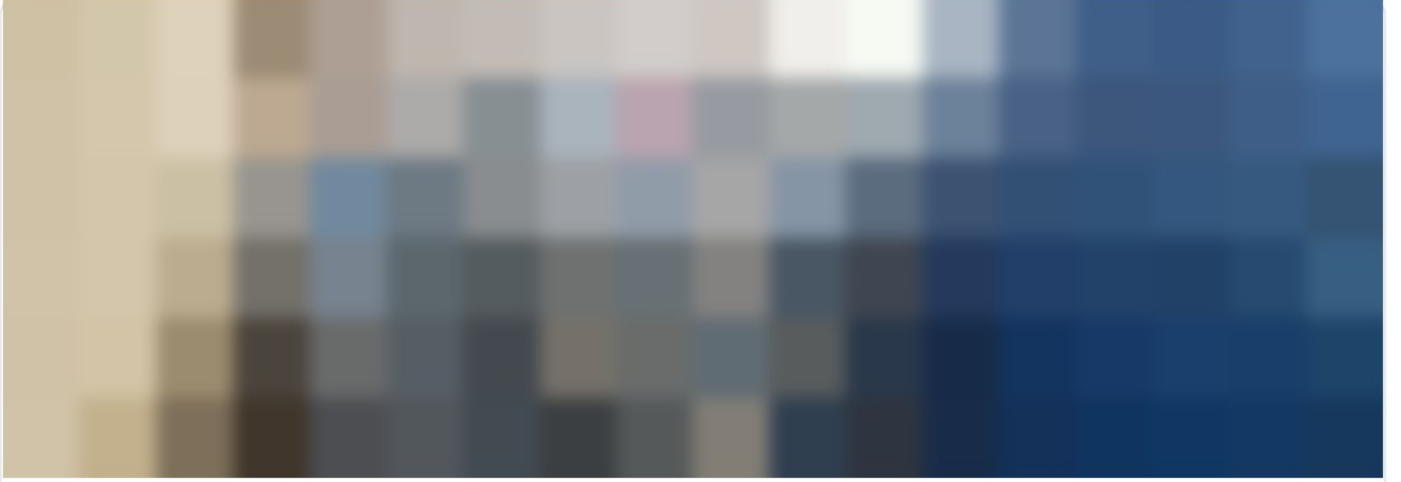

التعبئة الجاهزة للشحن




مجموعة وحدات مكتملة



رصد الكمية المجهزة



عينة من التكديس النهائي

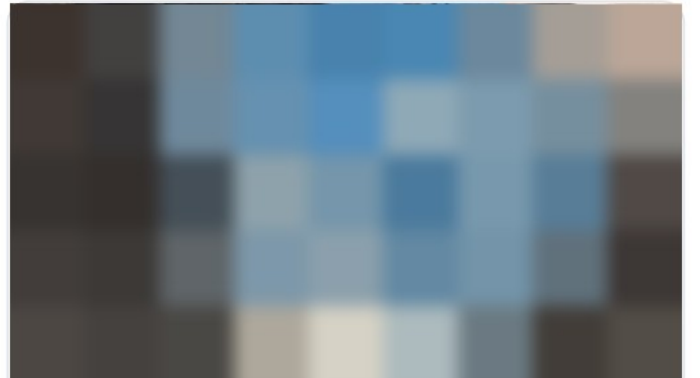

الوحدات بعد التجهيز